

# バージョンアップ情報

2024/02/14



HandyCAD Mark II

Version 6.38

---

基本部

ミルアプリケーション

ルーターアプリケーション

ワイヤーアプリケーション

株式会社システムアイの許可無く内容の複製、転載、引用することを禁じます。

## 基本部

---

### 修正項目 – システム関連

---

1. ツールボックスの非アクティブタブの文字がグレー色で描画されてしまう問題を修正しました。
2. コマンドプロパティに「ペン」を表示しているコマンドでメモリリークが発生する問題を修正しました。
3. 部分図面の保存コマンドのコマンドプロパティに図面情報「あり・なし」を追加し図面情報の継承が行えるようにしました。

### 修正項目 – 作図関連

---

1. [寸法線] – [角度]コマンド  
・角度の角度表記が漢字の「度」で作画されてしまう問題を修正しました。

### 修正項目 – 等高線加工

1. 複数の斜面形状を指定した場合、斜面間のコーナー箇所に不正なパスが生成されるケースを修正しました。
2. コーナ半径が固定の場合、基本形状の開始位置によっては不正なパスが生成されるケースを修正しました。

## ワイヤーアプリケーション

### 修正項目 – NC生成

1. Mコード変数に{O}変数を記載すると、空欄で生成される問題を修正しました。

### 修正項目 – ダイ

1. 下穴要素が「円」の場合、ループの位置によって下穴を認識しないケースを修正しました。

### 修正項目 – パンチ

1. 下穴要素が「なし」の場合、アプローチ距離が「0」だと不正なパスが生成される問題を修正しました。

### 修正項目 – ダイ・パンチ

1. 下穴要素が「なし」の場合、ループを要素指定で行っても開始要素にアプローチが付加されない問題を修正しました。
2. 丸逃げアプローチにおいて、全円に対して下穴位置が円中心と同じで戻り距離に0を指定した場合、円中心まで戻らない問題を修正しました。
3. 丸逃げアプローチにおいて、ループの作画位置によっては「アプローチが付加できない要素を指定しました」のエラーが発生するケースを修正しました。